

Kompleksowe rozwiązania do procesowania gotówki

procoin PRC340

Instrukcja obsługi



Dane techniczne:

Kieszenie liczarki	Podajnik: 600 - 3 000 monet; 9 x kieszeń odbiorcza: min. 500 ; kieszeń na odrzuty: 20
Wielkość monet	Średnica: 14.0 – 34.0mm; grubość: do 4.0mm
Waluty	Dowolna (standardowo PLN)
Tryby liczenia	Wartościowe, odliczanie, sumowanie
Prędkość liczenia	600 monet/ minutę
Czujniki	Czujnik stopu Coinsure Adaptive®
Sterowanie	Wyświetlacz LCD/ panel sterowania (membranowy)
Komunikacja	RS232C
Opcje	Drukarka potwierżeń, czytnik kodów kreskowych, Integra 102, podłączenie do PC, podłączenie do monitoringu, wózek pod maszynę, 3l podajnik
Zasilanie/ pobór mocy	110V 60Hz lub 230V 50Hz/ 80W
Wymiary [mm]	660(szer.) x 300(głęb.) x 560(wys.)
Waga [kg]	30.0




Wszelkie
prawa
zastrzeżone®



Certyfikat
Wiarygodności
Biznesowej

DUNS: 42-222-6733

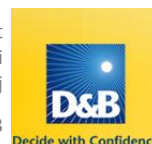

I. Bezpieczeństwo użytkowania



Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku dokonywania okresowych przeglądów, wykonywanych przez autoryzowany serwis urządzeń DEMPS.

Stabilność: Nie należy stawiać urządzenia na nierównej lub niestabilnej powierzchni (np. na segregatorach etc.) Wszystkie nóżki urządzenia powinny mieć podparcie i stać nieruchomo. Nie zastosowanie się do tego zalecenia grozi upadkiem urządzenia, co może spowodować obrażenia i zranienie zarówno ludzi jak i zwierząt, a także najczęściej wiąże się z mechanicznym uszkodzeniem urządzenia.

Zasilanie: Urządzenie powinno być zasilane zgodnie z parametrami źródła prądu, określonymi na odpowiedniej etykiecie. W przypadku braku pewności, co do rodzaju doprowadzonego napięcia należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub zakładem energetycznym. Należy także zachować szczególną ostrożność w trakcie podłączania kabla. Przed włączeniem urządzenia – włącznik na tylnej ścianie liczarki, najpierw umieszczamy końcówkę kabla zasilającego w urządzeniu, a dopiero później w gniazdku sieci elektrycznej. Nigdy nie wolno używać kabli uszkodzonych, naprawianych przez osoby nieupoważnione, oraz pochodzące z niewiadomego źródła.

Uziemienie: Urządzenie powinno być podłączone do gniazdka z uziemieniem. W celu uniknięcia zagrożenia pożarem lub porażeniem prądem, nie wolno dopuścić urządzenia do kontaktu z płynami i wilgocią.

Gaz: Nigdy nie używać urządzenia w pobliżu miejsca wycieku gazu, w pomieszczeniach w których czuć gaz, lub w którym inne urządzenia informują o występowaniu jego niebezpiecznego stężenia. W takim przypadku niezwłocznie skontaktuj się z gazownią. Elementy elektroniczne w urządzeniu mogą doprowadzić do pożaru lub eksplozji.

Czyszczenie: Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz urządzenie i odłącz od źródła zasilania. Obudowę i elementy zewnętrzne można czyścić przy użyciu delikatnych detergentów przeznaczonych do urządzeń elektronicznych, przy wykorzystaniu ściereczek z mikrofibry, lub ewentualnie bawełny. Do czyszczenia nie używać sprężonego powietrza, oraz nie podejmować prób demontażu żadnej z części. Takie czynności może wykonać wyłącznie autoryzowany serwis urządzenia.

Wyładowania atmosferyczne: W celu zapewnienia urządzeniu dodatkowej ochrony podczas burzy, w czasie kiedy pozostaje bez nadzoru, lub gdy nie jest używane przez dłuższy okres czasu, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć od sieci elektrycznej. Zabezpiecz to urządzenie przed uszkodzeniem spowodowanym wyładowaniami atmosferycznymi lub przebieciem elektrycznym/ skokiem napięcia.



Podczas użytkowania urządzenia zaleca się aby:

1. Zachować szczególną staranność, aby do kieszeni roboczej nie było wkładane nic poza bilonem.
2. Nie używać urządzenia w pobliżu wody, w wilgotnych pomieszczeniach ani na zewnątrz.
3. Nie używać uszkodzonych kabli, nie podłączać do uszkodzonych gniazdek elektrycznych lub uszkodzonego gniazda w liczarce. Nie używać urządzenia w miejscu, gdzie znajdują się inne uszkodzone/ wadliwe przewody elektryczne, do których dostęp nie jest należyście zabezpieczony.
4. Nie używać urządzenia w miejscu, do którego mają dostęp zwierzęta.
5. Używać środków czyszczących właściwych do urządzeń elektronicznych, pamiętając aby nie miały do nich dostępu osoby małoletnie.
6. W przypadku dłuższego nieużywania wyłączać urządzenie przyciskiem na tylnej części obudowy.
7. Nigdy nie demontować, nie rozkręcać, ani naprawiać samodzielnie – te czynności może wykonywać wyłącznie autoryzowany serwis dla urządzenia.
8. Nie używać urządzenia, gdy którakolwiek pokrywa jest otwarta. Liczarka może być wykorzystywana tylko wówczas gdy jest sprawna i używana zgodnie z przeznaczeniem.
9. Z uwagi na specyfikę budowy – należy zachować szczególną uwagę, aby w szczelinę podawczą nie dostał się krawat, elementy odzieży, lub włosy.
10. Nie umieszczać urządzenia w zabudowanych elementach, bez zapewnienia odpowiedniej wentylacji oraz swobodnego dostępu.
11. Nie stawiać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła, takich jak: piece, grzejniki, kaloryfery, nagrzewnice etc.

Prawidłowe przenoszenie urządzenia

W trakcie przenoszenia/ ustawiania, nie wolno trzymać urządzenia za panel kontrolny, ani za kieszenie na monety. Zaleca się przenosić urządzenie, trzymając oburącz za dno, tylną ścianą do siebie. Z uwagi na ciężar zaleca się przenosić maszynę w dwie osoby.



Aby uniknąć porażenia prądem, włączać urządzenie wyłącznie po uprzednim prawidłowym podłączeniu do sieci. W przypadku podłączania peryferii, przed połączeniem kabli/ portów, należy wyłączyć urządzenie!


II. Opis urządzenia



III. Prawidłowe przygotowanie urządzenia do pracy

W zależności od konfiguracji urządzenia, możemy wsypywać bilon do podajnika i zsypywać do kieszeni z talerzem roboczym, lub bezpośrednio wsypać bilon do kieszeni z talerzem roboczym. W każdym przypadku należy zachować ostrożność, aby nie umieścić zbyt dużej ilości monet.

Wiele błędów i odrzutów może być spowodowane nadmierną ilością monet wsypanych do kieszeni z talerzem roboczym.

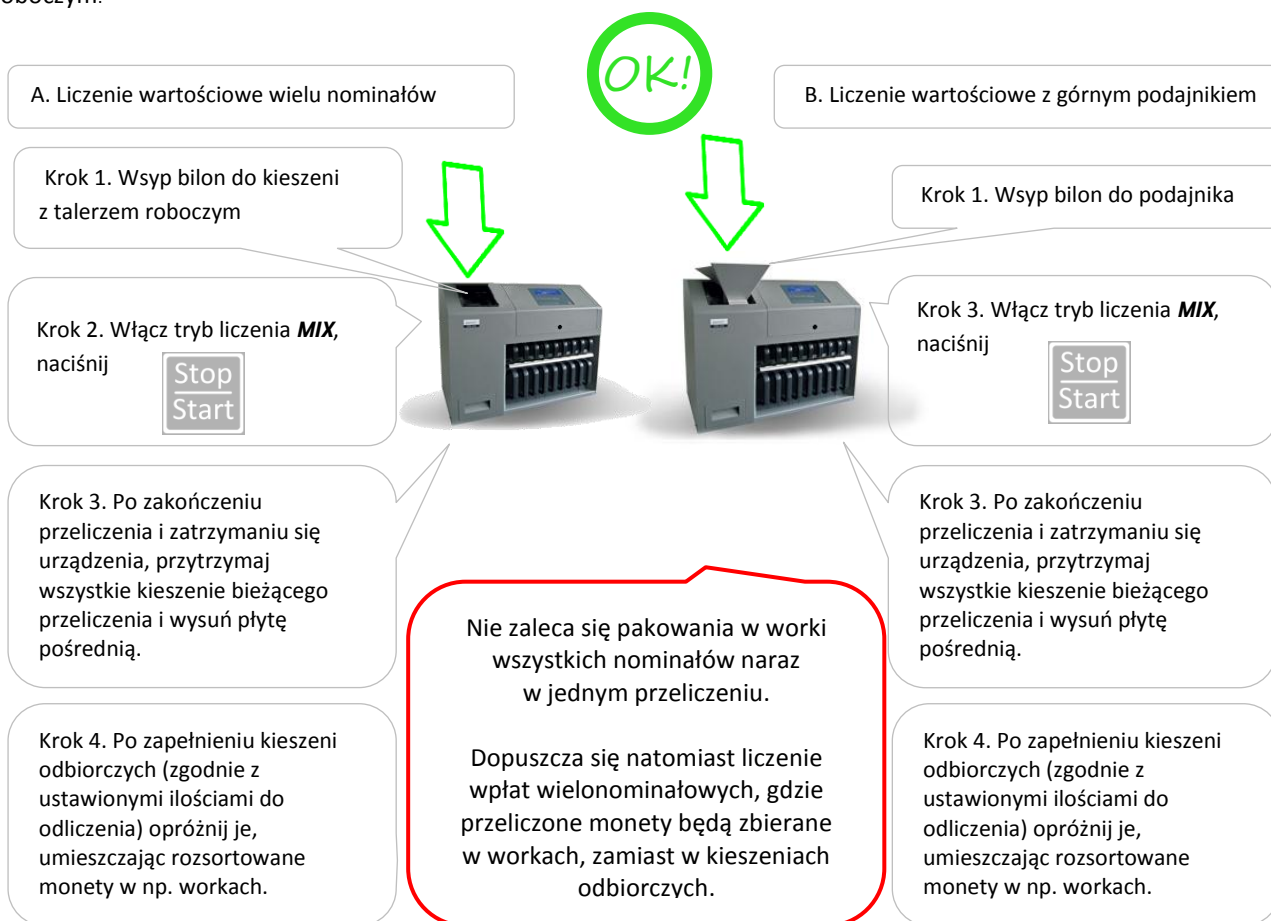

IV. Liczenie wartościowe → MIX

Bieżąca data	2010.12.15	Bieżąca godzina	16:05
Tryb pracy: MIX	MIX TOTAL	Ilość przeliczonych monet	48
Symbol „m” → zapisany wynik w pamięci urządzenia	mVALUE	Wartość przeliczonych monet	7.95
Pole komunikatów: CLEAR?, SAFE?, LOAD?	F	Ilość odrzuconych monet	0

Funkcje dodatkowe

Włączanie/ Aktywacja

Wyłączanie

Opis

Odliczanie zadanej ilości → **BATCH**

2 x Wybierz nominal:
 lub
 Zatwierdź Ustal ilość i na koniec zatwierdź ustawienia przyciskiem

Analogicznie do włączania, z tym że należy ustawić ilość odliczanych monet na wartości „0” (zero).

Naciśnij , a następnie zatwierdź pozycję **BATCH** w menu (podświetlona) ponownie naciskając przycisk .

Wybór nominału: naciskaj / , wybór zatwierdź . Wybieranie żądanej ilości:

- o Zmiana ilości o +1 → naciśnij [1]
- o Zmiana ilości o +10 → naciśnij [10]
- o Zmiana ilości o +100 → naciśnij [100]
- o Zmiana ilości o +1000 → naciśnij [1000]

i zatwierdź naciskając przycisk . Druga wartość odliczania: wciśnij przez 3 sekundy. Następnie postępuj analogicznie jak wyżej.

Brak odliczania: ustaw „0” naciskając i zatwierdź .

Wbudowana pamięć podręczna liczarzki, obsługująca pełną specyfikację nominalową. Włączona pamięć → symbol „m”.

Wyświetlanie zapamiętanych wartości: naciśnij + .

Kasowanie pamięci: naciśnij + + + . a następnie wyzeruj wskazania, naciskając w kolejności i .

Kolejne przeliczenia możemy sumować, poprzez dodawanie ich wyników częściowych przyciskiem . Użycie tej funkcji zeruje licznik. Dlatego, najpierw drukujemy, a następnie dodajemy do pamięci.

Urządzenie posiada 8 niezależnych liczarzy, zachowujących pełną specyfikację nominalową oraz pamięć podręczną.

Aktywacja: naciśnij , wybór: / i zatwierdź .



Polecenie drukowania należy zatwierdzić. Należy pamiętać, że drukowanie nie powoduje zerowania licznika.

W dowolnym momencie można zatrzymać liczenie, a następnie wznowić, używając . Odkleszczanie monet: naciśnij .




Kasowanie wyniku przeliczenia. Kasowanie wyświetlonego wyniku, zapisanego w pamięci.






Urządzenie sprawdza autentyczność bilonu czujnikiem stopu, sprawdzającego cztery parametry monety. Monety niezaakceptowane zostaną umieszczone w kieszeni na odrzuty a ich ilość wyświetlona w pozycji F.

V. Menu Użytkownika



Wyświetlanie Menu i zatwierdzenie: naciśnij ; wybór pozycji w Menu: użyj strzałek. Powrót do ekranu głównego: naciśnij .

V.1 Predefiniowanie ilości monet do odliczania → **BATCH**

Naciskaj  , aby wybrać nominał monety, dla której chcesz ustalić ilość monet do odliczenia i zatwierdź .

- Zmiana ilości o +1 → naciśnij 
 - Zmiana ilości o +10 → naciśnij 
 - Zmiana ilości o +100 → naciśnij 
 - Zmiana ilości o +1000 → naciśnij . Ustawienia zatwierdź naciskając przycisk .
- Ustawienia dokonujemy dla każdego nominału osobno. Pozostawienie wartości „0” (zero) oznacza wyłączenie funkcji odliczania.

V.2 Predefiniowanie wartości monet → **VALUE**

Naciskaj  , aby wybrać kanał, dla którego chcesz ustalić wartość monety, a wybór zatwierdź naciskając .





- Zmiana wartości o +0.01 → naciśnij 
- Zmiana ilości o +0.10 → naciśnij 
- Zmiana ilości o +1.00 → naciśnij 
- Zmiana ilości o +10.00 → naciśnij . Ustawienia zatwierdź naciskając przycisk .



Ustawienia dokonujemy dla każdego kanału osobno. Bez uzasadnionej przyczyny nie należy dokonywać zmian wartości monet, a w przypadkach uzasadnionych należy tę czynność pozostawić autoryzowanemu serwisowi. Wprowadzanie zmian ma bezpośredni wpływ na prawidłowe liczenie oraz wartości liczonego bilonu. Reklamacje z tego tytułu nie będą uznawane, a ponowna kalibracja odpłatna.

V.3 Ustawienia zaawansowane → **SYSTEM**




V.3.1 Ustawienia daty → **DATE**

- Zmiana dnia (pętla 01 → 31) → naciśnij 
- Zmiana miesiąca (pętla 01 → 12) → naciśnij 
- Zmiana roku (pętla 2000 → 2099) → naciśnij . Ustawienia zatwierdź naciskając przycisk .



V.3.2 Ustawienia godziny → **TIME**

- Zmiana sekundy (pętla 00 → 59) → naciśnij 
- Zmiana minuty (pętla 00 → 59) → naciśnij 
- Zmiana godziny (pętla 00 → 23) → naciśnij . Ustawienia zatwierdź naciskając przycisk .





V.3.3 Ustawienia transferu danych do drukarki → **PRINTER**

Naciśnij  aby aktywować pozycję, naciśnij   aby zmienić parametr. Ustawienia zatwierdź naciskając przycisk .





V.3.4 Ustawienia dźwięku klawiszy i ostrzeżeń → **BUZZER**

Naciśnij  aby aktywować pozycję, naciśnij   aby zmienić parametr. Ustawienia zatwierdź naciskając przycisk .




V.3.5 Wyświetlanie znaku dziesiętnego → **POINT**

Naciśnij  aby aktywować pozycję, naciśnij   aby zmienić parametr. Ustawienia zatwierdź naciskając przycisk .



V.3.6 Ustawienia transferu danych do PC → **RS232**

Naciśnij  aby aktywować pozycję, naciśnij   aby zmienić parametr. Ustawienia zatwierdź naciskając przycisk .




V.3.7 Automatyczny transfer danych przeliczenia do PC → **A.SEND**

Naciśnij  aby aktywować pozycję, naciśnij   aby zmienić parametr. Ustawienia zatwierdź naciskając przycisk .

V.3.8 Ustawienia numeru sieciowego → **STN**

Naciśnij  aby aktywować pozycję, naciśnij   aby zmienić parametr (zakres 0 → 9). Ustawienia zatwierdź naciskając przycisk .

V.4 Ustawienia kontrastu wyświetlacza → **CONTRAST**

Zwiększenie o +1 → naciśnij , aby zmniejszyć o -1 → naciśnij . Aby zatwierdzić zmiany naciśnij .

V.5 Kontrola działania urządzenia → TEST

- Test pracy koła w kierunku przeciwnym niż praca wskazówek → naciśnij , aby zatrzymać koło naciśnij
- Test pracy koła w kierunku zgodnym z pracą wskazówek → naciśnij , aby zatrzymać koło naciśnij
- Test zbijaka → naciśnij , aby zatrzymać test naciśnij
- Kontrola napięć na potencjometrze → naciśnij

Aby opuścić menu kontroli i powrócić do ekranu głównego naciśnij

V.6 Kalibracja monet → LEARN

Funkcja kalibracji:

LEARN → nauka monet

PRINT → wydruk danych

CLEAR → kasowanie danych

RESUME → przywracanie

EDIT → edycja danych

Numer kanału monety

Wartość monety

LEARN 1 0.01

7 87 89 63

07 05 07 18

0 73 73 24

07 06 06 06

Maksymalna wartość danego parametru monety

Margines tolerancji dla maksymalnej wartości dla danego parametru monety

Margines tolerancji dla minimalnej wartości dla danego parametru monety

Minimalna wartość danego parametru monety

Wybór funkcji kalibracji: naciśnij . Wybór nominału monety do nauki/ edycji: naciśnij . Zatwierdzenie wyboru: naciśnij . Zapamiętywanie danych: naciśnij . Powrót do ekranu głównego: naciśnij .

Ustawienia producenta/ serwisu zapewniają najlepszą kontrolę autentyczności i prawidłowe liczenie.



Ustawienia dokonujemy dla każdego nominału osobno. Bez uzasadnionej przyczyny nie należy dokonywać zmian parametrów monet, a w przypadkach uzasadnionych należy tę czynność pozostawić autoryzowanemu serwisowi. Wprowadzanie zmian ma bezpośredni wpływ na prawidłowe liczenie oraz wartości liczonego bilonu. Reklamacje z tego tytułu nie będą uznawane, a ponowna kalibracja odpłatna.

VI. Usuwanie zakleszczonych monet







Zniszczone, wyszczerbione lub wygięte monety, jak i przedmioty nie będące monetami mogą spowodować zakleszczenie.

Zanim rozpocznie się usuwanie monet z zakleszczenia, zatrzymaj pracę urządzenia o ile nie nastąpiło to automatycznie wraz z komunikatem błędu. Następnie podnieś pokrywę kieszeni z kołem roboczym. Najpierw usuwamy monety najbliższe toru monet oraz w szczelinie wejściowej (z prawej strony kieszeni), a następnie te, które pozostały w kieszeni (w dolnej części). Później podnosimy pokrywę panelu sterowania, zapewniając sobie dostęp do toru transportu monet. Jeśli są, usuwamy monety spod czujnika oraz z toru monet. Po usunięciu wszystkich obiektów i monet, zamykamy obie pokrywy i naciskamy przycisk . W ostatnim kroku naciskamy przycisk .



Do usuwania monet nie zaleca się używania magnesu, ani narzędzi magnetycznych z uwagi na konstrukcję czujnika stopu, który może na skutek takiej czynności utracić prawidłowe ustawienia, odpowiadające za prawidłową kontrolę monet oraz ich liczenie.

VII. Podstawowe problemy

Liczarka nie działa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone i podpięte do sieci. 2. Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. 3. Sprawdź, czy pokrywa transportu jest prawidłowo zamknięta. 4. Sprawdź, czy nie doszło do zakleszczenia.
Liczarka nie wyrzuca monet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jeśli silnik pracuje, został zerwany lub spadł pas napędowy silnika koła. 2. Doszło do zatoru na torze transportu monet.
Wszystkie monety są odrzucane	Jeśli waluta wsypanego bilonu jest prawidłowa, parametry monet są nieprawidłowo skalibrowane. Należy dokonać kalibracji lub wezwać autoryzowany serwis.
JAM1 CHECK SENSOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Czujnik liczący zablokowany. Usuń obiekty spod czujnika i/ lub toru monet. Po usunięciu zatoru naciśnij . 2. Jeśli nie ma zatoru, parametry monet nie są/ są nieprawidłowo skalibrowane. Należy dokonać kalibracji lub wezwać autoryzowany serwis.
JAM2	Czujnik liczący zablokowany lub zabrudzony. Usuń obiekty oraz wyczyść czujnik. Po usunięciu zatoru naciśnij  .
JAM3	Czujnik startu zablokowany lub zabrudzony. Usuń obiekty oraz wyczyść czujnik. Po usunięciu zatoru naciśnij  .
JAM4	Za dużo monet w kieszeni lub doszło do zakleszczenia w szczelinie wejściowej. Usuń nadmiar monet z kieszeni oraz ewentualne zakleszczenia. Następnie naciśnij  .
CASE FULL	<p>Limit monet w szufladzie na odrzuty przekroczony. Zabierz monety z szuflady i naciśnij przycisk .</p> <p>- aby wyzerować ilość monet odrzuconych i kontynuować liczenie → naciśnij .</p> <p>- aby kontynuować liczenie bez kasowania ilości monet odrzuconych → naciśnij dowolny inny przycisk niż SET.</p>

VIII. Serwis

Urządzenie należy systematycznie czyścić, za pomocą środków do czyszczenia urządzeń elektromechanicznych oraz ścierek z mikrofibry lub bawełny. Elementy gumowe można czyścić wyłącznie środkami do gumy i silikonu. Przestrzeń transportu bilonu oraz mechanizmy należy czyścić za pomocą pędzla (nie stosować sprężonego powietrza!)

W celu zachowania należytej jakości pracy, zaleca się wykonywać przegląd konserwacyjny w autoryzowanym serwisie DEMPS, raz na kwartał, a czyścić tor monet najlepiej po każdej zmianie pracy.

Zaleca się stosowanie wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych w celu zapewnienia optymalnej jakości pracy.

Urządzenie posiada certyfikat CE wydany w dn. 19. czerwca 2009 roku dla firmy Procoin GmbH.